

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОНЬКОВО-РЕБЕРНОГО АЭРАТОРА 1М




Расчет количества материала. Измерьте каждый конек и ребро кровли по отдельности, округлите полученные результаты в большие стороны. Количество целых погонных метров будет соответствовать необходимому количеству аэраторов.


Для крепления коньково-карнизной черепицы на коньково-реберный аэратор необходимо использовать кровельные гвозди с широкой шляпкой длиной не менее 70 мм.

Для крепления коньково-реберного аэратора на основание необходимо использовать саморезы оцинкованные с конусовидной шляпкой диаметром 4 мм и длиной не менее 70 мм.


1. На коньке и ребрах кровли вырежьте вентиляционные щели так, чтобы расстояние от края несущего бруса до края щели составляло не менее 15 мм с каждой стороны. На ребрах кровли вентиляционная щель должна начинаться на расстоянии 600 мм от внутренней стороны теплой стены (в проекции на кровлю) и заканчиваться на расстоянии 300 мм до точки пересечения конька с ребром. На коньке вентиляционная щель начинается на расстоянии 300 мм от точки пересечения конька с ребрами. Если ребра не предусмотрены конструкцией, расчетный отступ 300 мм производится от внутреннего края теплой стены.

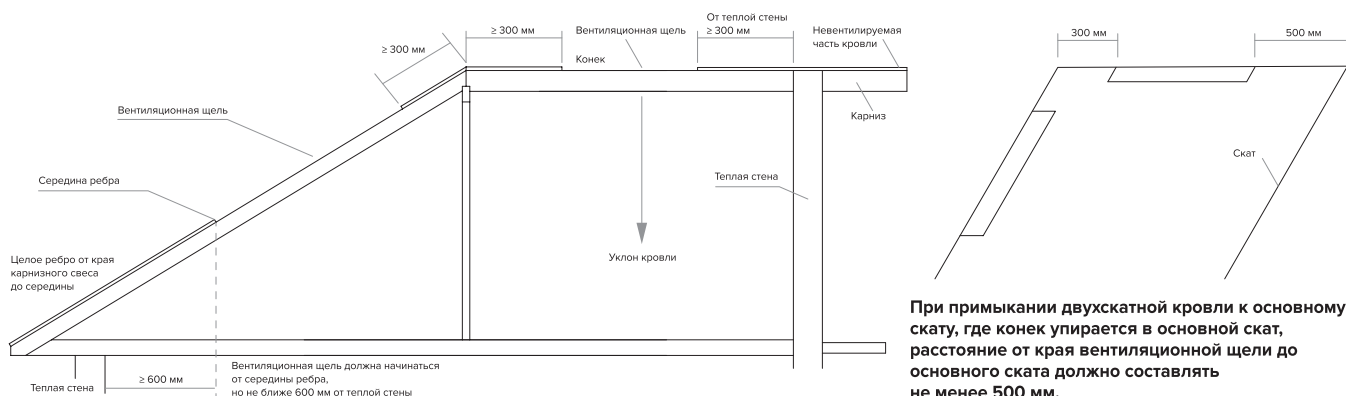



2. Смонтируйте коньково-карнизную черепицу на конек — от края над карнизным свесом до начала вентиляционной щели. Аналогично смонтируйте черепицу на ребра — от нижнего края до начала щели

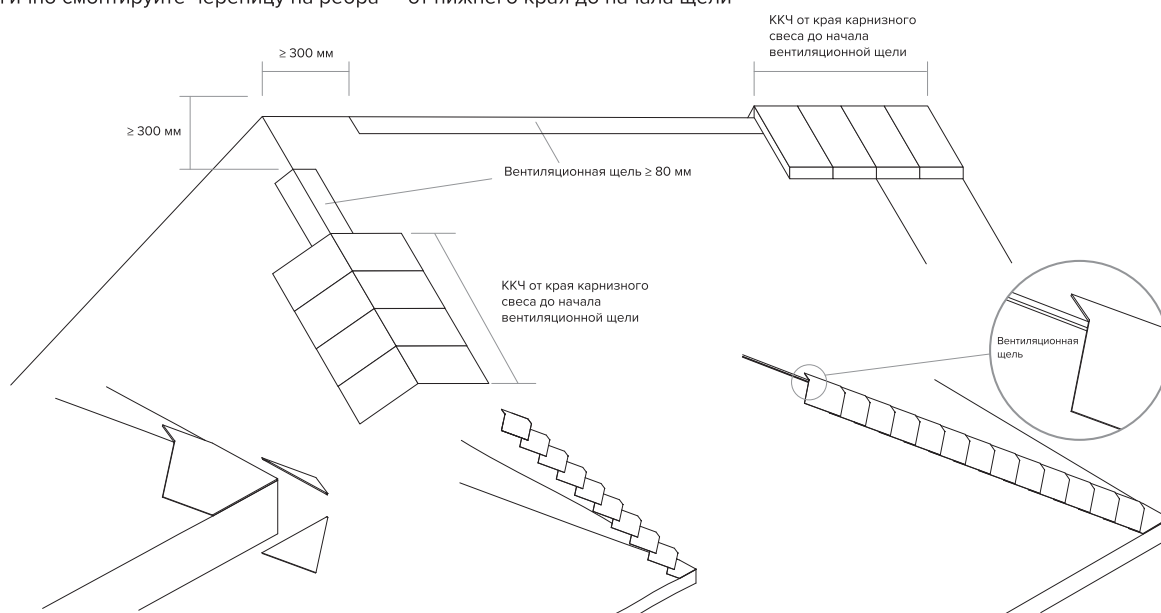

3. Приложите аэраторы к коньку и ребрам, выровняв центральные части конькового и реберных элементов. Отметьте на коньковом аэраторе точку пересечения боковых граней элементов, соедините ее с точкой стыка двух скатов. Повторите разметку на реберном аэраторе с соответствующей стороны. Повторите операцию для второго ребра. Обрежьте коньковые и реберные аэраторы по разметке в соответствии со схемой.

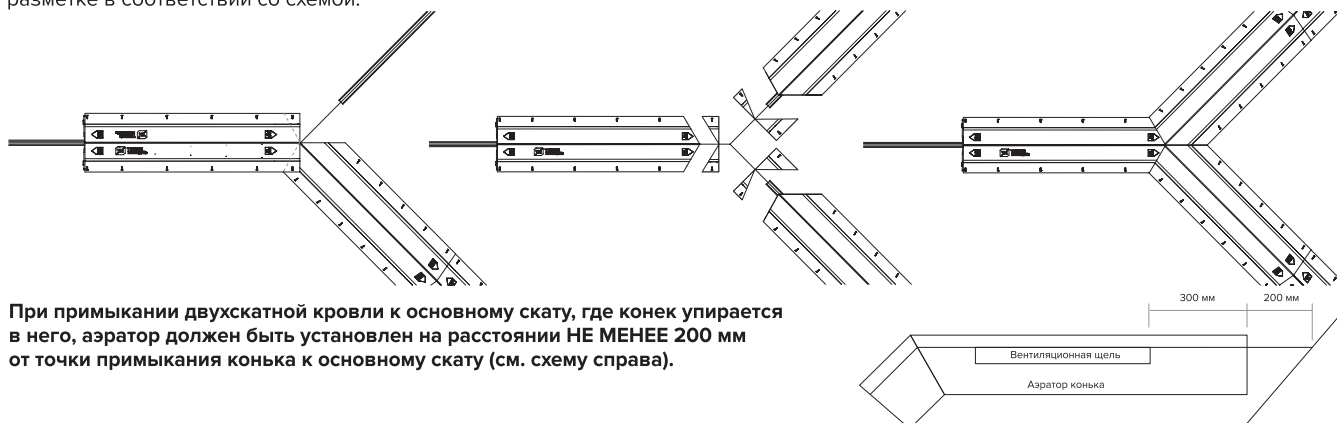

4. При монтаже аэраторов на ребрах используйте входящий в комплектацию уплотнитель. Приклейте его на нижнюю плоскость защитной решетки с обеих сторон — только при установке на ребра. При монтаже на коньке уплотнитель применять не обязательно.

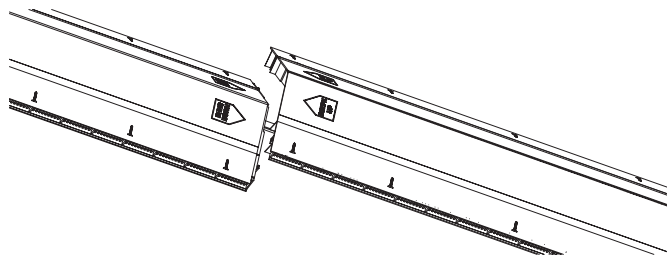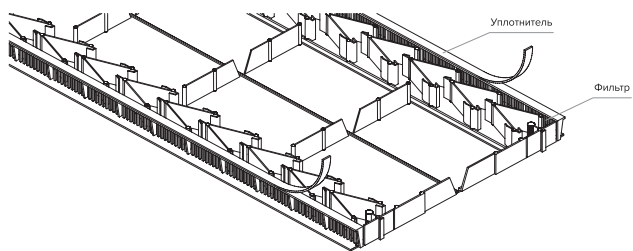



ВНИМАНИЕ: при монтаже аэраторов на ребрах строго соблюдайте разметку, указанную на верхней части изделия:

UP — вверх, DOWN — к карнизному свесу.


Нарушение направления может вызвать проникновение осадков (дождя, снега) или протечку.

5. Установите аэраторы по схеме, зафиксировав их саморезами в предусмотренных отверстиях.

6. Для герметичности стыка между аэраторами конька и ребер приклейте полосы не менее 150 мм шириной самоклеящегося подкладочного ковра Anderep Next Self.

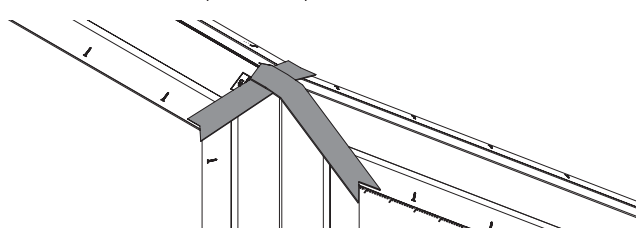
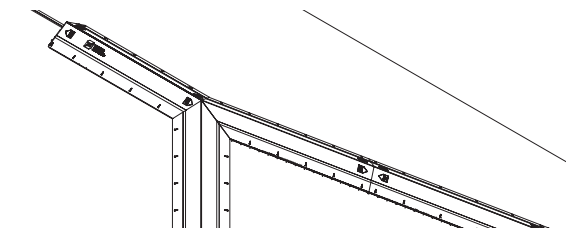


7. Продолжайте монтаж аэраторов по коньку и по ребрам, соединяя их в замок. При установке на ребрах не забывайте приклеивать уплотнитель. Нижний край последнего реберного аэратора должен выходить за пределы окончания вентиляционной щели не менее чем на 300 мм.

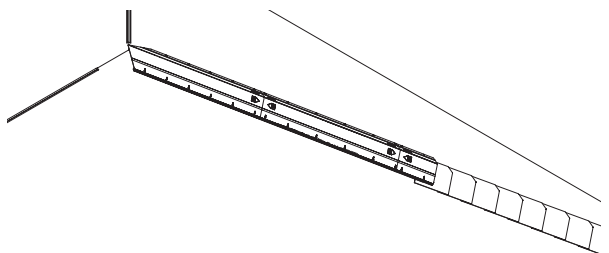



ВНИМАНИЕ: вентиляция нижней части вальмы (участок ребра за пределами теплой стены) не требуется. Однако для лучшего внешнего вида рекомендуется устанавливать реберные аэраторы по всей длине ребра.

8. Монтируйте коньково-карнизную черепицу, начиная от нижней части аэраторов ребер. Продолжайте до точки соединения с коньком. Фиксируйте гвоздями строго по линии забивания, нанесенной на аэраторе.


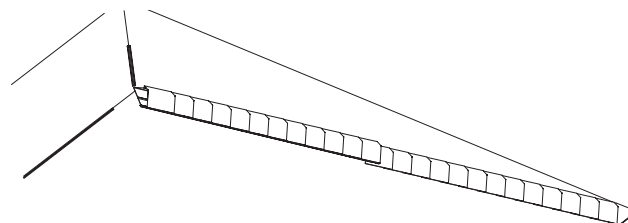
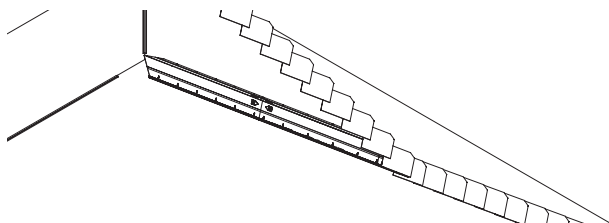


9. По окончании монтажа коньково-карнизной черепицы на всех ребрах выполните герметизацию стыка между аэраторами конька и ребер. Разрежьте один гонт по центру до середины. Уложите элемент на место соединения, заверните лепестки на конек и зафиксируйте кровельными гвоздями.

10. Смонтируйте коньково-карнизную черепицу на коньке согласно инструкции по монтажу гибкой черепицы, начиная монтаж с подветренной стороны.

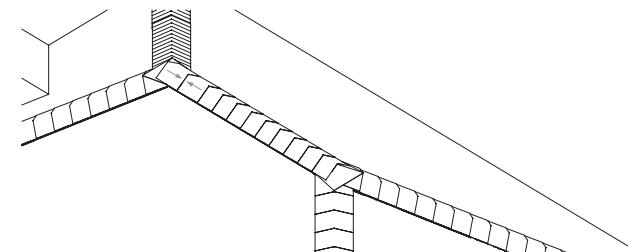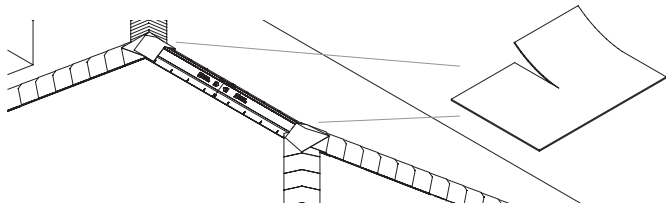

11. Для финального соединения гонтов коньково-карнизной черепицы двух противоположных направлений отрежьте от целого гонта его внешнюю часть. Уложите отрезанный элемент на стык между направлениями, прижмите и зафиксируйте кровельными гвоздями. Шляпки гвоздей промажьте мастикой Фиксер, а затем присыпьте базальтовой посыпкой, предварительно соскоблив ее с гонта коньково-карнизной черепицы.

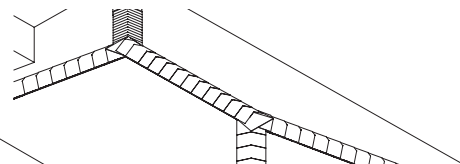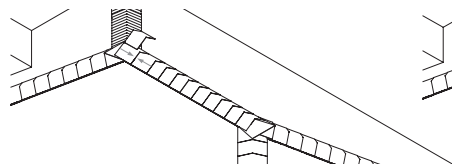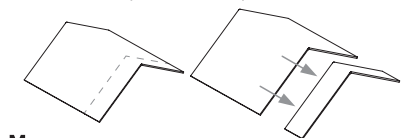

Монтаж окончен.